

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成17年10月	PB-FRR35K3S	冷凍バン	FRR35K3S-7004437		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
688,078km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		点検不可	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入		オイル入ってない為点検不可	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
			坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	△	油圧ウォーニングランプ点灯	走行関係		
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
排気	○	白煙	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
マフラー	○	テールパイプ内オイル付着	電格ミラー	○	不動	エアサス	／	
ターボ	◎		ETC	／		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA3992 「B050920」	平成17年10月
【備考】			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJ360FH2B-F	（不明）
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

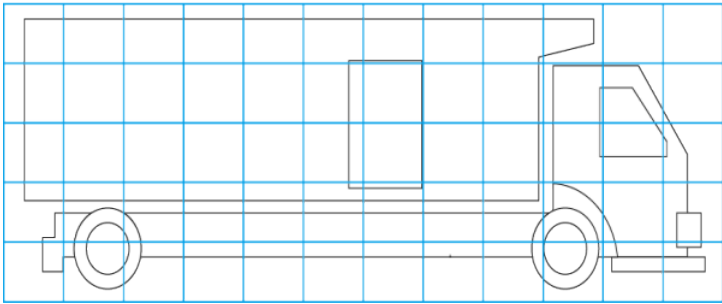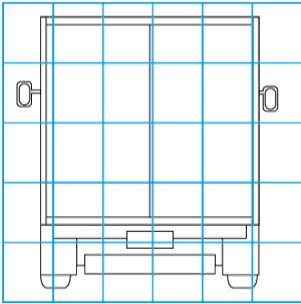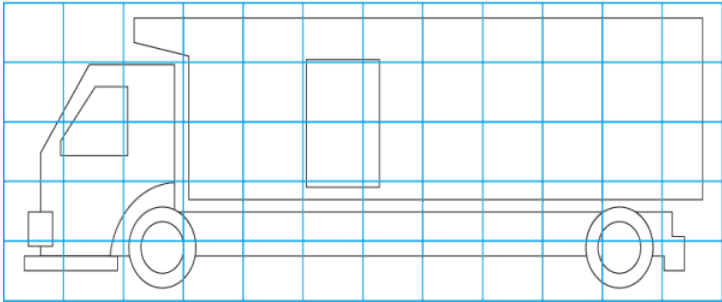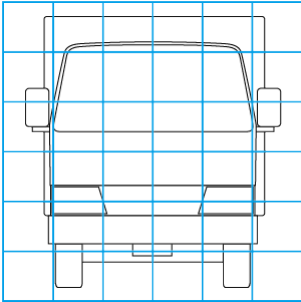

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ